



جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه

ایمنی در جوشکاری

دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

نشریه شماره ۲۴

ویرایش دوم

دی ماه ۱۳۶۳

انتشارات سازمان برنامه و بودجه - ۶۳/۲۰

فهرست نویسی پیش از انتشار

سازمان برنامه و بودجه . دفتر تحقیقات و معیارهای فنی .
ایمنی در جوشکاری . ویرایش ۲ . تهران ، ۱۳۶۳ .
۲۲ ص . (سازمان برنامه و بودجه . دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛ نشریه
شماره ۲۴)
ویرایش اول این نشریه توسط دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی در سال
۱۳۵۲ منتشر شده است .
۱ . جوشکاری - پیش بینیهای ایمنی . الف . عنوان . ب . سلسله انتشارات .

۱۳۶۳ ش . ۲۴ ۳۶۸ س / TA
[TS ۲۲۷ / ۸ س ۹ الف] ۱۳۶۳

ایمنی در جوشکاری
دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
ناشر : سازمان برنامه و بودجه
ویرایش ، صفحه آرایی و طراحی روی جلد " مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات
ویرایش دوم : دی ماه ۱۳۶۳ ، ۳۰۰۰ نسخه

صفحهعنوان

۷	۱ . لوازم حفاظتی مورد نیاز جوشکاران
۷	۱ - ۱ - لوازم حفاظتی سر و چشم
۸	۱ - ۲ - لوازم حفاظتی دستها و بدن جوشکار
۸	۱ - ۳ - سایر لوازم
۱۰	۲ . نکات مربوط به ایمنی در جوشکاری
۱۰	۲ - ۱ - شرایط ایمنی ماشینهای جوشکاری
۱۱	۲ - ۲ - شرایط ایمنی کابلها
۱۱	۲ - ۳ - شرایط ایمنی گیره الکترود
۱۲	۲ - ۴ - حفاظت در مقابل برق گرفتگی
۱۳	۲ - ۵ - حفاظت در مقابل اشعه قوس
۱۴	۲ - ۶ - شرایط ایمنی مربوط به جوشکار
۱۵	۲ - ۷ - شرایط ایمنی مربوط به جلوگیری از حریق
۱۶	۲ - ۸ - احتیاطهای کلی
۱۸	۳ . نکات مربوط به ایمنی در برش با شعله
۱۸	۳ - ۱ - شرایط ایمنی جوشکار
۱۸	۳ - ۲ - شرایط ایمنی مشعل (پک)
۱۹	۳ - ۳ - شرایط ایمنی شیلنگها
۲۰	۳ - ۴ - شرایط ایمنی کپسولهای گاز
۲۱	۳ - ۵ - شرایطی که در عملیات برش باید رعایت شود

پیشگفتار ویرایش اول

نشریه شماره ۲۴ ، پنجمین نشریه از مجموعه دستورالعملهای طرح و اجرای
جوش در ساختمانهای فلزی می باشد که به عنوان "ایمنی در جوشکاری" تهیه و توزیع می گردد .
نشریه های قبلی این مجموعه عبارتند از :

- | | |
|----------------|---|
| نشریه شماره ۲۰ | ۱ - جوشکاری در ساختمانهای فلزی |
| ۲۱ " " | ۲ - تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری |
| ۲۲ " " | ۳ - جوش پذیری فولادهای ساختمانی |
| ۲۳ " " | ۴ - بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی |
- که در آذر و دی و بهمن ماه سال ۱۳۵۲ برای راهنمایی در اختیار مهندسان مشاور و دستگاههای
اجرایی ذی ربط گذاشته شده است .
در تهیه و تنظیم این نشریه نیز از خدمات مهندسان مشاور سانو و کمیته کارشناسی خاص
استفاده شده که همکاری آنان مورد سپاسگزاری است .

دفتر تحقیقات و استانداردهای فنی

ایمنی در جوشکاری

۱- لوازم حفاظتی مورد نیاز جوشکاران

۱-۱- لوازم حفاظتی سر و چشم

در موقع برقراری قوس و پس از آن ، دو نوع اشعه غیر مرئی به وجود می آید که اگر از آنها جلوگیری نشود به پوست و چشم آسیب می رساند . این اشعه ها عبارت است از اشعه ماوراء بینفس و اشعه مادون قرمز . اثر این اشعه در روی چشم تا ۱۲ متر و روی پوست تا ۵ متر کاملاً " محسوس است . علاوه بر این ، ذرات فلز مذاب نیز می تواند به جوشکار صدمه بزند و این مسئله مخصوصاً " در مورد جوش سر بالا و جوش بالای سر باید مورد توجه قرار گیرد .

برای جلوگیری از اثر اشعه روی چشم و پوست صورت ، باید از نقاب دستی و یا نقابهایی که روی سر قرار داده می شود استفاده کرد . از نقابهای دستی فقط برای کارهای کوچک می توان استفاده کرد و برای جوشکاریهای طولانی و مخصوصاً " جوشکاری در روی کار در کارگاهها ، باید از نقابهایی که به وسیله یک حلقه قابل تنظیم بروی سر قرار گرفته و تثبیت می شود ، استفاده کرد . چه نقابهای دستی و چه نقابهای روی سر باید دارای یک قسمت باز مجهز به شیشه ایمنی باشد که اجازه بدهد جوشکار در ضمن کار بادقت کافی قوس را دیده و آنرا مطابق میل خود تنظیم کند . حداقل ابعاد این قسمت باید 12×55 سانتیمتر باشد . شیشه های مورد استفاده باید بتوانند حداقل $99/5$ درصد اشعه مادون قرمز و $99/75$ درصد اشعه ماوراء بینفس را جذب کند . استفاده از شیشه های نامناسب به سلامتی جوشکار صدمه جدی وارد می آورد شیشه های ایمنی را باید از سمت خارج با شیشه ساده حفاظت کرد . این شیشه باید به محض کثیف شدن و دود گرفتن تعویض شود . جوشکاری با شیشه سوراخدار بسیار مضر بوده و باعث صدمه دیدن چشم می گردد .

وقتی که چند جوشکار در کنار هم کار می کنند ، برای حفاظت چشم باید از عینکهای مخصوص استفاده کرد . این عینکها رنگی بوده و از طرفین نیز با قطعات مناسبی بسته می شود تا از دخول ذرات فلز و غیره به درون چشم جلوگیری شود . در موقع تمیز کردن دوباره جوش و بازدید جوشها باید تازه تمام شده است ، استفاده از این عینکها اجباری است . سرپرستها و کمک جوشکاران و تمام کسانی که در منطقه جوشکاری و با جوشکار کار می کنند ، باید از عینکهای ایمنی استفاده کنند . عینکها باید سبک و راحت باشد و از کنار آنها هوا به اندازه کافی عبور کند تا اطراف چشم عرق نکرده و باعث ناراحتی نشود .

۱-۲- لوازم حفاظتی دستهها و بدن جوشکار

در موقع جوشکاری ، ذرات ریز فلز مذاب در اطراف قوس الکتریکی پراکنده می شود که اگر در تماس مستقیم با پوست بدن قرار گیرد ، باعث سوختگی شدید و ایجاد ناراحتی می شود . برای جلوگیری از این مسئله با توجه به موقعیت و نوع کار ، باید از دستکش معمولی یا آستین دار ، نیم تننه و یا پیش بند ، و بالاخره لباس کار مخصوص استفاده گرد . این وسایل معمولاً "از چرم نرم و یا مواد مقاوم در برابر آتش ساخته می شود . شلوار لباس کار باید برگردان داشته باشد . استفاده از وسایل اخیر برای جوشکاری سربالا و بالای سراجباری است .

۱-۳- سایر لوازم

علاوه بر لوازمی که به طور مستقیم مورد استفاده جوشکار قرار می گیرد ، باید لوازم دیگری نیز در کارگاه موجود باشد . مهمترین این وسایل به شرح زیر است :

۱-۳-۱- تجییر (پاراوان)

وقتی که جوشکاری در کارگاهی ثابت انجام می پذیرد که کارگران دیگر مشغول انجام کار دیگری هستند ، باید به وسیله تجییرهای مخصوصی کارگران را در مقابل اشعه مضر قوس الکتریکی حفاظت کرد ، اگر کارگاه دائمی باشد می توان غرفه مخصوصی برای این منظور تعییه کرد که دیوارهای آن از ورقه های فلزی و یا ورقه های نی فشرده تشکیل شده باشد و آن را با رنگ مخصوصی که اشعه ماوراء بنفش را جذب می کند رنگ آمیزی کرد . این غرفه باید مجهر به دودکش و هواکش باشد .

اگر محل جوشکاری متغیر است باید از تجییرهای قابل حمل و نقلی استفاده کرد که از مصالح نسوز تهییه و با رنگ مخصوص انود شده باشد .

وقتی که جوشکاری در روی زمین انجام می شود ارتفاع تجییرها باید $1/5$ متر باشد ، و در صورت بلندتر بودن قطعات ، باید از تجییرهای با ارتفاع بیشتر استفاده کرد .

۱-۳-۲- هواکش

اگر جوشکاری در داخل مخزن یا فضای بسته ای انجام گیرد احتمال انباسته شدن دود و گازهای مضر وجود خواهد داشت ، در اینجا باید از هواکش مناسبی برای تخلیه دود و تهویه محل جوشکاری استفاده شود .

۱ - ۳ - کمربند ایمنی

این کمر بند از یک طرف به کمر جوشکار و از طرف دیگر با واسطه طنابی به قسمتی از کارکه جوشکار روی آن کار می‌کند ، بسته می‌شود . طناب کمربند ایمنی و محلی که انتهای کمربند به آن بسته شده باید قدرت نگهداری جوشکار را در صورت بروز حادثه داشته باشد .

۲ - نکات مربوط به ایمنی در جوشکاری

۲ - ۱ - شرایط ایمنی ماشینهای جوشکاری

- ماشینهای جوشکاری در مقایسه با سایر انواع ماشینهای الکتریکی در شرایط نامناسبتری کار کرده و کمتر تحت نظرت یک متخصص قرار دارند . تارگر جوشکار باید با توجه به نکته فوق همیشه مراقبت کند که دستگاه جوشکاری در مقابل اتصالیهای اتفاقی محافظت شده باشد .

- جوشکار نباید هرگز سعی کند که کارهای نصب و یا تعمیر ماشین جوشکاری را خود به انجام رساند بلکه باید این کار به وسیله یک تکنیسین ورزیده به عمل آید و در هر حال ، تعمیر ماشین باید پس از قطع کامل جریان برق صورت گیرد .

- در اغلب موارد ماشین جوشکاری از یک محل به محل دیگری کشیده می شود ، بنابراین باید در تمام کارگاه و پا محل ساختمان پریزهای مناسبتی پیش‌بینی شده باشد .

- در موقع کار کردن در هوای بسته ، مسئله « تهویه نباید فراموش شود ، مخصوصاً "اگر ماشین جوشکاری با موتور دیزلی یا بنزینی کار میکند » باید به این مسئله توجه داشت که ممکن است جمع شدن دود باعث خفگی شود .

- ترانسفورماتورهای جریان متناظر معمولاً "با هوا سرد می شوند ، ولی اگر ترانسفورماتور از نوعی باشد که با مایع خنک می شود باید نوع مایع به هیچ وجه آتش‌گیر نباشد . اطراف ترانسفورماتور باید با ورقهای فولادی به ضخامت مناسب یا وسایل دیگری پوشیده شود تا از صدمه دیدن سیم پیچی ترانسفورماتور و یا برخورد کردن به هستهای برقدار آن که عایق پوش نشده است ، احتراز شود .

- ترانسفورماتور نباید به مدار روشنایی متصل شود ، زیرا علی رغم وجود تنظیم کننده ، باعث تغییرات شدید در ولتاژ و کم نور و پر نور شدن چراغها می شود .

۲ - شرایط ایمنی کابلها

- وقتی که چند قطعه کابل را برای ازدیاد طول به هم وصل می‌کنند باید محلهای اتصال، چه در مورد کابل الکترود و چه در مورد کابل زمین، به خوبی عایق پوش شود.

- در کارگاههای بزرگ که احتمال دارد طول آزاد کابل خیلی زیاد باشد، جوشکار باید آنها را در وضع مرتبی قرار داده و از محلهایی که ممکن است وجود کابل حوادثی ایجاد کند، ویا احتمال آسیب دیدن کابل می‌رود، دور کند. در صورت امکان، باید کابلها را به کمک پایه‌هایی از ارتفاعی که برای عبور و مورور اشخاص و ماشینها کافی باشد رد نماید.

در صورتی که این کار میسر نباشد، باید روی کابلها با وسائل مناسبی مثلاً "ورقهای لاستیکی پوشانده شود.

- کابل جوشکاری معمولاً "در شرایط بهره برداری سختی قرار دارد، زیرا در اطراف کاری که انجام می‌پذیرد بالهای تیز و بریدگیهای پروفیلها و غیره برخورد کرده و احتمال دارد که اگر دقت نشود زیر چرخهای وسایل نقلیه کارگاهی قرار گیرد. بنابراین، علاوه بر اینکه کابل باید از جنس خوب و مناسب با شرایط کار انتخاب شود، لازم است که از آنها مراقبت لازم نیز به عمل آید. در کارگاههای بزرگ همیشه یک تکنیسین برق در دسترس باشد، و جوشکار باید به محض بروز کوچکترین آسیب دیدگی در کابل، وضع آنرا گزارش داده و تعمیر کابل را درخواست کند. در کارگاههای کوچک، خود جوشکار باید بتواند کابل را چنانکه باید و شاید مرمت نماید. تعمیر کابل باید همیشه پس از قطع کامل جریان برق صورت گیرد. کم بودن ولتاژ جوشکاری دقت در کار تعمیر کابل را منتفی نمی‌سازد.

- کابلهای جوشکاری باید خشک و تمیز نگاهداری شده و به روغن و گریس آلوده نشود. کابلها باید طوری قرار داده شود که در آب یا روغن و یادر گودالها و کف مخازن قرار نگیرد.

- در مکانهایی که مرتباً "کارهای جوشکاری انجام می‌پذیرد باید یک سیم کشی دائم در دورتای دور آن مکان وجود داشته باشد تا به کابلهای آزادی که در اطراف کار پراکنده می‌شود نیازی نباشد.

۳ - شرایط ایمنی گیره الکترود

- اگر گیره الکترود خوب عایق پوش نشده باشد و یا اگر عایق آن آسیب دیده باشد، در صورتی که جوشکار دستکش خود را درآورد ویا وسایلش مرتبط باشد خطر برق گرفتگی ایجاد می‌گردد.

— گیره الکترود اغلب صمن جوشکاری گرم می‌شود . این مسئله اغلب از به کاربردن گیره مخصوص کارهای سبک برای جوشکاریهای سنگین و یا از اتصال ناقص کابل و گیره الکترودانشی می‌شود . جوشکار باید توجه داشته باشد که برای هر کار ، گیره مناسبی را به کار بسرده و در صورت گرم شدن گیره ، از وسایل خنک کننده مناسب استفاده کند ، و یا با گیره دیگری کار را ادامه داده واجازه دهد گیره اول به آرامی سرد شود . باید توجه داشت که هرگز نباید الکترود را به منظور خنک کردن در آب فرو برد .

۲ - ۴ - حفاظت در مقابل برق گرفتگی

— جوشکاری که با وسایل الکتریکی کار می‌کند همیشه در معرض خطر برق گرفتگی است . او باید بداند که کوچکترین بیاحتیاطی ممکن است باعث شود که جریان الکتریسیته از بدنش گذشته و باعث ناراحتی و حتی مرگ وی شود .

مقاومت بدن انسان در مقابل عبور جریان الکتریسیته متغیر بوده و در شرایط مختلف فرق می‌کند . این مقاومت اساساً " به وسیله پوست بدن ناء مین می‌گردد ، و وقتی پوست بدن مرتبط باشد این مقاومت بسیار کم می‌شود . به همین جهت در فصل گرما و جاهابی که میزان رطوبت زیاد است ، موقعی که بدن انسان عرق کرده باشد ، آمادگی برای برق گرفتگی بیشتر است .

— اگر چه استفاده از گیره‌های عایق پوش شده والکترودهای روکشدار مانع عبور جریان از بدن جوشکار می‌شود ، ولی در موقع عوض کردن الکترود و یا در سایر مواردی که قوس خاموش است ، جوشکار در معرض ولتاژ مدار باز قرار می‌گیرد و باید از ایستادن در جاهای مرتبط و تماس با قطعاتی که به مدار زمین وصل شده است دوری بگیرند .

البته در شرایط عادی ، ولتاژ جوشکاری برای جوشکار خط‌رانک نیست ولی اگر به علتی ، مثلاً " یک اختلال در کار ژنراتورو یا سیم پیچی ترانسفورماتور وغیره ، ولتاژ بالا برود عبور جریان از بدن خط‌رانک خواهد شد .

— جوشکار باید توجه داشته باشد که برای جلوگیری از خطرات احتمالی ، اتصال بدن ماشین جوشکاری به زمین ضروری است . همچنین در موقع جوشکاری قطعاتی که به طور کامل و یا ساده سطح زیادی بازمی‌درتماس هستند (مانند مخازن ، لوله‌ها ، وغیره) ، به علت مقاومت ناچیزی که در محل تماس وجود دارد حتی ولتاژ مدار باز ممکن است برای جوشکار خط‌رانک شود . با توجه به این نکته در موقع جوشکاری منابع فلزی و لوله و قطعاتی که روی فونداسیون نصب می‌شود ، جوشکار باید دقیق کند که به قسمت‌های لخت و بدون عایق مدار جوشکاری دست نزند .

"عمولاً" در این حالات و در محلهای خشک ، ولتاژ نباید از ۲۶ ولت و در جاهای مرتبط از ۱۲ ولت تجاوز کند تا برای جوشکار اینمی کافی وجود داشته باشد .

۲ - ۵ - حفاظت در مقابل اشعه قوس

- قوس الکتریکی علاوه بر اشعه نورانی دارای اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفس می باشد ، که شدت آنها در حدود ۱۵۰۰۰ برابر شدتی است که برای چشم انسان سی ضرر می باشد . قرار گرفتن چشم غیر مسلح در مقابل اشعه ، به سوختن شدید چشم منجر شده و حالتی ایجاد می کند که شبیه پاشیده شدن ماسه در چشم بوده و ریزش آب از چشم را باعث می شود .
گرچه اشعه ماوراء بنفس برای چشم ضایعات دائمی به وجود نمی آورد ، ولی صدمات موقت ناشی از آن به اندازه کافی ناراحت کننده بوده ، به طوری که حتی تابش کوتاه مدت نیز ممکن است به ناراحتی و از کارافتادگی چشم منجر گردد . همچنین اشعه مادون قرمز نیز در صورت تابش طویل المدت چشم را ناراحت می کند .

- فاصله‌ای که از آن بدون ناراحت شدن چشم بتوان یک قوس الکتریکی را نگاه کرد به دقت معلوم نیست . شدت اشعه ماوراء بنفس به نسبت محدود فاصله چشم تا قوس تغییر می کند ، ولی با اینکه هر چه فاصله بیشتر می شود اثر بد اشعه تقلیل می یابد ، لیکن به درستی معلوم نیست که در چه فاصله‌ای این اثر به صفر می رسد .

- این اشعه برای پوست بدن نیز مضر بوده و حالتی ایجاد می کند که شبیه سوختگی از آفات است . این حالت با اینکه در بعضی موارد بسیار ناراحت کننده است ولی دائمی نیست .

- برای جلوگیری از اثر اشعه قوس الکتریکی باید از عینک ، نقاب ، دستکش ، و غیره ، استفاده کرد . جوشکار باید به این مسئله توجه داشته باشد که انعکاس اشعه از پشت سر نیز می تواند همان اثرات خود اشعه را ایجاد کند ، لذا باید کلاه مخصوص به کار برده و در ضمن به رنگ کردن دیوارها و سقف محل کار خود نیز بارنگهای مخصوصی که اشعه قوس الکتریکی را جذب می کند ، توجه داشته باشد .

- جوشکار استفاده از جداگرهای سیک را برای حفاظت سایر کارگران نباید فراموش کند ، و باید در کارگاه از پذیرفتن اشخاصی که مجهز به وسایل اینمی نیستند خودداری کند . حتی بهتر است در اطراف محل کار خود با نوشتن تابلوهایی با خط خوانا ، خطر را به سایر یادآوری کند .

۲ - ۶ - شرایط ایمنی مربوط به جوشکار

- نظر به اثرات سوء اشعه قوس الکتریکی ، استفاده از نقاب جوشکاری برای جوشکار و کمک او ضروری است . نقابها باید داری شیشه‌های مناسب با قدرت قوس باشند .

- استفاده از نقابهایی که دارای سوراخ بوده و یا شیشه‌های آنها ترکدار باشد برای چشم بسیار خطرناک می‌باشد ، و باید به محض شکستن شیشه نقاب و یا عینک ، آنها را تعویض کرد .

- در موقع تمیز کردن روباره نوارجوش ، جوشکارویا کمک او ، به عنوان رنگ تیره شیشه‌های نقاب قادر به ادامه کار نبوده و نقاب را از جلو چشم بر می‌دارند . در این شرایط ممکن است قطعات روباره داخل چشم شده و باعث ناراحتی گردد . برای جلوگیری از این امر باید در موقع تمیز کردن روباره ، از عینک مخصوص استفاده شود . اگر عملیات جوشکاری و تمیز کردن به وسیله یک نفر و به تناؤب انجام می‌گیرد ، غوض کردن عینک و نقاب به دفعات متعدد باعث اتلاف وقت و خستگی می‌شود . در این صورت ، باید از کلاههای مخصوصی که دارای عینک و روپند حافظ است استفاده شود . روپند روی عینک را گرفته و در موقع لزوم می‌تواند حول لولاهایی چرخیده و در بالای آن قرار گیرد .

- در موقعی که چند نفر در کنار هم به جوشکاری مشغولند ، جوشکار باید به اثر قوس بر سایر جوشکاران نیز توجه داشته باشد .

- برای حفاظت در مقابل ذرات فلز مذاب ، استفاده از پیش‌بند و لباس کار و غیره ضروری است ، ولی وقتی جوشکار باید از نردبان بالا رفته و در بالاتر از سطح زمین کار کند ، نباید از پیش‌بند استفاده شود . در این شرایط ، بهترین وسیله حفاظت ، لباس کار یکسره خواهد بود .

- در شرایط کار مرطوب ، استفاده از دستکش‌های لاستیکی با قشر محافظ چرمی مناسب است ، زیرا چرم تنها خیس شده و نمی‌تواند جلوی جریان الکتریسیته را بگیرد .

- جوشکار و کمک او باید کفش چرمی ساقه بلند بپوشند که از ورود ذرات فلز مذاب بگش و در نتیجه ایجاد سوختگی جلوگیری شود . کفش جوشکار و کمک او نباید میخدار باشد . پاچه شلوار نباید به طرف بیرون برگشته باشد . لباس پشمی به لباس پنبه‌ای ترجیح داده می‌شود ، زیرا پشم دیرتر آتش می‌گیرد . در برخی شرایط ، لباسهای غیر آتش‌گیر ضروری است . جوشکار نباید لباس کار آلوده به روغن و نفت بپوشد ، زیرا خیلی زود آتش می‌گیرد .

- علاوه بر جوشکار باید به حفاظت کارگران دیگر و رهگذرها نیز توجه شود که از اشعه مستقیم قوس و انعکاس آن در امان باشند .

— وقتی که جوشکاری در فضای بسته انجام می‌پذیرد ، باید حتماً "فضای مزبور مرتباً" تهويـه شده و در ضمن توجه شود که درجه حرارت در آنجا خیلی بالا نرود .

— وقتی که جوشکاری در جاهای بسته و کوچک ، که تجمع گاز و دود زیاد است ، انجام می‌گیرد ، استفاده از ماسکهای مخصوص و بطریهای اکسیژن توصیه می‌شود .

— تمیز کردن جوش درزها قبل از جوشکاری و تمیز کردن روباره جوش پس از انجام جوشکاری باید به وسیله ابزارهای مناسب و با دست دستکشدار به عمل آید . از کارکردن با دست لخت باید خودداری شود .

۲ - شرایط ایمنی مربوط به جلوگیری از حریق

— جوشکاری باید در جایی انجام گیرد که مصالح آتشگیر در آنجا نباشد .

— وقتی کماز دستگاه جوشکاری سیار استفاده می‌شود ، باید در هر محل و قبل از شروع جوشکاری ، بازرسی به عمل آمده و خطرات احتمالی ایجاد حریق مورد بررسی قرار گیرد .

وقتی که محل کار مشکوک باشد مسئله باید کتبـا " به مقامات صلاحیتدار اطلاع داده شده و کسب تکلیف گردد .

— لوله‌ها و مخازن مواد آتشگیر قبل از جوشکاری باید تخلیه و تمیز شده و مورد آزمایش قرار گیرد .

— از جوشکاری در مجاورت مخازن و محلهایی که حاوی گاز یا مایع قابل احتراق و یا مواد منفجره هستند باید پرهیز شود ، و اگر جوشکاری در چنین محلهایی اجتناب ناپذیر باشد ، باید تمام احتیاطات لازم بعمل آمده و سپس جوشکاری آغاز شود .

— وقتی جوشکاری در مجاورت مواد آتشگیر انجام می‌پذیرد ، باید دقت شود که ذرات فلز مذاب و روباره گرم با مواد مزبور تماس پیدا نکند و باعث ایجاد حریق نشود . در صورتی که دورکردن مواد مزبور از محل جوشکاری میسر نباشد ، در موقع جوشکاری باید روی آنها را با ورقه‌های سیمان و پنبه نسوز یا نظایر آن پوشاند .

— کفهای چوبی باید قبل از شروع جوشکاری کاملاً " جارو شده و در جاهایی که خطر ریختن فلز مذاب و روباره گرم موجود است با ورقه‌های فلزی یا سایر مصالح غیر آتشگیر پوشانده شود ، همچنین می‌توان کف را نیز مرطوب کرد . باید توجه داشت که از ترکها و یا سوراخهای موجود در کف ، فلز گرم روی مواد آتشگیر طبقه پایینتر نریزد . باید گذاشت فلز گرم در جاهک ماشین آلات بریزد . همچنین ، شکافهای دیوار و بازشوهای در و پنجره‌ها باید با ورقه‌های فلزی یا سیمان و پنبه نسوز پوشانده شود .

- یک کارگر مجهز به آتش خاموش کن باید در موقع جوشکاری در محلهایی که خطر حریق وجود دارد حاضر بوده و مراقب باشد که ذرات فلز مذاب از ترکها و بازشوها و سوراخها عبور نکند .
کارگر مذبور باید نیم ساعت پس از اتمام کار نیز در محل مذبور باقی بماند تا اطمینان حاصل شود که خطر آتش سوزی وجود ندارد .

- کار با انرژی الکتریسیته همیشه باید با احتیاط صورت گیرد . ممکن است به علت کم بودن قطر کابل برای هدایت انرژی مورد نیاز ، کابل گرم شده و عایق آن بسوزد . یا به علت برخورد با اشیاء تیز عایق قطع گردد ، یا گیره الکترود به علت بی توجهی سقوط کند ، و یا به علت کاربرد غلط ، در مجموعه دستگاه مدار آنوتاه ایجاد شود . به هر صورت با دقت در کاربرد و نگاهداری دستگاهها و وسایل ، می توان در مقیاسی وسیع از این گونه حوادث پیشگیری کرد .

۲-۸- احتیاطهای کلی

- لازم است که جوشکار از طرز کار خود و احتیاطهایی که در مورد خودش و دیگران باید رعایت کند ، اطلاع داشته و به اهمیت دقت در جوشکاری واقف باشد .

- در صورتی که جوشکاری در ارتفاع بیش از ۱/۵ متر انجام گیرد ، باید برای جلوگیری از سقوط جوشکار در اثر برق گرفتگی یا خطاهای دیگر پیش بینیهای لازم به عمل آید . این کار ممکن است به وسیله نرده کشی و یا کمربند ایمنی وغیره ، به عمل آید . تاء مین وضع مناسب برای جوشکار از لحاظ کیفیت جوش نیز ضروری است ، زیرا در شرایطنا امن ، جوشکار نخواهد توانست بخوبی وظیفه خود را انجام دهد .

- در صورتی که جوشکاری در داخل مخازن و نظایر آن به عمل آید ، باید وسیله ای برای بیرون کشیدن سریع جوشکار در موقع بروز خطر پیش بینی شود و یک نفر در جایی که کاملا " به جوشکار مسلط باشد ، قرار گیرد و مواظب باشد تا در صورت لزوم ، به کمک او بستا بد .

- در موقعی که جوشکاری متوقف می شود و یا جوشکار کار را برای مدتی رها می کند ، باید کلید اصلی دستگاه را زده و مدار را قطع نماید .

- قبل از شروع جوشکاری باید وسایل سنگین جوشکاری را که روی چرخ سوار شده است کاملا " مهار کرد تا به طور اتفاقی شروع به حرکت نکند .

- دستگاههای جوشکاری چه از نظر مکانیکی و چه از نظر الکتریکی باید در وضع بسیار خوبی نگاهداری شود ، تا به این ترتیب از اتفاقات و حوادث بسیاری جلوگیری شود . کلیدهای تبدیل باید همیشه تمیز نگاهداری شود تا از جرقه زدن آنها جلوگیری گردد . برای تمیز کردن کلیدهای تبدیل باید از بنزین یا سایر مایعات آتشگیر استفاده شود .

- دستگاههای جوشکاری که در فضای آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرند باید از تغییرات شدید جوی در امان باشد . وقتی که این دستگاهها در حال کار نیستند باید درجای تمیز و خشکی نگاهداری شود . کابلها نیز باید به خوبی جمع‌آوری و روی هم پیچیده شده و چنان نگاهداری شود که آسیب ندیده و برای کسانی که با آنها کار خواهند کرد ، ایجاد خطر نکند .
- پس از اتمام جوشکاری ، یعنی وقتی که جوشکار محل تازه جوش شده را رها کرده و در جای دیگری مشغول جوشکاری می‌شود ، باید آن منطقه را به شکل مناسبی مشخص کند تا سایر کارگران با آن برخورد نکرده و نسوزند .
- هر صدمای باید بلا فاصله گزارش داده شود .
- در تمام عملیات جوشکاری باید نظم خاصی مراعات گردد . جوشکاران نباید ته الکترودهارا در محل کار پراکنده کرده و ابزارها و لوازم کار را در جایی قرار دهند که باعث ایجاد حوادث و سوانح گردد . هر جوشکار باید یک ظرف مخصوص الکترود داشته باشد که مصرف روزانه خود را در آن قرار داده و ته الکترودها را نیز در آن بربیزد .
- این ظرف نباید زیر تابش آفتاب رها شود ، زیرا رونکن الکترودها ممکن است ترکیده و ایجاد اشکال کند . در موقعی که جوشکار در کارگاه ساختمانی و مخصوصاً "در ارتفاع کار می‌کند ، باید برای این کار حتماً" از کیفی که به کمر بسته می‌شود استفاده کند .
- وسایل جا به جا کردن قطعات نظیر جرثقیل و غیره ، باید در شرایط خوبی نگاهداری شود .
- حرکت دادن قطعات مورد جوشکاری فقط پس از قطع جریان برق مجاز می‌باشد .
- کابلها و زنجیرها و گیره‌هایی که قطعات سنگین را در موقع جوشکاری نگاهداری می‌کنند ، باید مرتباً بازدید شود .
- کلیه ابزارها نظیر چکش ، قلم ، برس ، و غیره ، باید در وضع خوبی نگاهداری شود . هر کارگر باید یک جعبه وسایل داشته باشد که ابزارهای مورد نیاز خود را در آن قرار دهد .

۳- نکات مربوط به ایمنی در برش با شعله

۳-۱- شرایط ایمنی برشکار

- هرگز نباید بدون عینک مناسب به برشکاری اقدام شود .
- سرومها باید با کلاه مناسبی حفاظت شود .
- برای حفاظت دست باید از دستکش استفاده شود .
- برای حفاظت بازوها باید دستکش‌های آستین دار مخصوص به کار برده شود .
- پاها باید با کفش‌های ساقه بلند حفاظت شده ہو شلوار کار نباید برگردان داشته باشد .
- لباس کار نباید به روغن و گریس آلوده باشد .

۳-۲- شرایط ایمنی مشعل (پک)

- شیلنگ اکسیژن که از تنظیم کننده اکسیژن می‌آید ، باید درست به همان قسمت مربوط که روی آن کلمه " اکسیژن " نوشته شده ، وصل گردد .
- لوله استیلن که از تنظیم کننده استیلن خارج شده ، باید به قسمتی که روی آن کلمه " استیلن " نوشته شده ، وصل شود .
- سر پک باید مناسب با قسمتی که باید بریده شود انتخاب گردیده و به دقت روی پک متصل شود .
- موقع تعویض مشعل باید شیرهای اکسیژن و استیلن از محل تنظیم کننده‌های فشار بسته شود ، و قطع جریان گازها با تاکردن لوله‌های اکسیژن و استیلن اکیدا " منوع می‌باشد .
- برای روشن کردن مشعل نباید از کبریت استفاده شود . برای این کار فندک مخصوص باید به کار برده شود .
- هرگز نباید برای روشن کردن مجدد مشعل از فلز گرم موجود در داخل یک حفره یا سوراخ ، که ممکن است گاز در آن جمع شود استفاده شود . باید مشعل را با فندک مناسبی روشن کرده و قبل از داخل کردن آن در سوراخ یا حفره ، شعله را تنظیم کرد .
- پس از ختم عمل برش ، برای خاموش کردن مشعل ، باید ابتدا شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن بسته شود .

– وقتی که عمل برش برای مدت خیلی کم متوقف می شود ، بستن شیر مشعل (پک) مجاز می باشد .

– وقتی که عمل برش برای مدت نسبتاً " طولانی ، مثلاً " در موقع غذا خوردن ، متوقف می شود باید شیرهای استوانه‌های گاز بسته شده و با بازکردن شیر مشعل ، فشار گار را پشت تنظیم کننده‌ها برداشته و سپس شیر مشعل مسدود شده و پیچ تنظیم فشار آزاد گردد ، و اگر دستگاه باید به کلی پیاده شود ، قبلًا " باید از آزادبودن تمام پیچهای تنظیم فشار اطمینان حاصل شود .

– اگر ارتباط مشعل روشن نشده با مخزنها قطع نشده باشد ، باید آن را در داخل مخزنها و لوله‌ها و به طور کلی محفظه‌های بسته قرار داد .

– اگر از اطراف پیچهای تنظیم مشعل ، گاز نشت کند باید پیچهای آبنده‌ی آن را محکم کرده و در صورت لزوم واشرهای آن را تعویض کرد . برای تعویض و اشر باید از لوازم یدکی مناسب استفاده کرد و از به کاربردن روغن خودداری نمود .

– اگر شیر مشعل کاملاً " عبور گاز را قطع نکند ، باید شیر اصلی را بسته و شیر مشعل را پیاده نموده و محور شیر و بدنه آن را با پارچه تمیزی پاک کرده و در محل خود قرار داد . در صورتی که نشت گاز ادامه باید ، باید قطعات شیر را تعویض کرد .

– اگر سوراخهای سر پک یا مشعل مسدود شود ، باید آن را به کمک یک مته به قطر مناسب و یا یک سیم برنزی یا مسی باز کرد . استفاده از ابزارهای بسیار تیز که ممکن است ساعت‌گشاد شدن سوراخها گردد ، مجاز نیست . باید حتی المقدور بازکردن سوراخها از طرف داخل انجام گیرد .

۳-۳- شرایط ایمنی شیلنگها

– شیلنگها را باید از فلز مذاب حفاظت کرد .

– باید اجازه داد که لوله‌ها به روغن و گریس آلوده شود . این مواد باعث می‌شوند که روی لاستیکی شیلنگها خورده شده و باعث ایجاد حوادثی گردد .

– شیلنگها باید در محل خنکی انبار شود ، و مخصوصاً " باید توجه داشت که در محلهای آلود به نفت و روغن و غیره رها نشوند .

– قسمت خارجی شیلنگهای جدید را باید با پودر تالک آغشته کرد ، و قبل از مصرف باید این پودرها را پاک کرد .

– در فواصل کم و به دفعات متعدد ، باید شیلنگها را از لحاظ نشت گاز و فرسودگی ، مخصوصاً در محل اتصالات ، مورد بازدید قرار داد .

– محلهای نشت گاز باید بلا فاصله مورد تعمیر قرار گیرد ، به این ترتیب که لوله را بریده و یک وصله در آن نقطه قرار دهنند . استیلنتی که از محلهای نشت خارج می‌شود ممکن است مشتعل شده و باعث سوختن لباس کار و آسیب دیدن بر شکار و حتی حریقهای بسیار جدی گردد .

– اگر در محل اتصال شیلنگ فرسوده شده باشد ، باید آن قسمت را بریده و مجدداً به نحو مطمئنی اتصال را برقرار کرد .

– هرگز شیلنگ را نباید با نوار چسب وصله کرد .

اگر شعله در شیلنگ پس بزند باید آن قسمت از لوله را بریده و دور انداخت ، زیرا پس زدن شعله باعث ایجاد سوختگی جدار داخل شیلنگ شده و دیر یا زود این سوختگی باعث مسدود شدن لوله و یا ایجاد اشکالات دیگری در کار می‌شود .

۳-۴- شرایط ایمنی کپسولهای گاز

– کپسولهای اکسیژن و استیلن باید مرتباً از طرف آزمایشگاههای صلاحیتدار آزمایش شده و از ایمنی آنها اطمینان حاصل شود .

– هر کپسول باید مجهز به تنظیم کننده و فشار سنج بوده و قبل از شروع کار صحت کار آن کنترل شود .

– تنظیم کننده نباید به مواد روغنی آغشته شود ، زیرا در اثر ترکیب با اکسیژن ممکن است به انفجار و ایجاد سانحه منجر گردد .

– بعد از تنظیم کننده فشار باید یک جعبه آب وجود داشته باشد که در صورت پس زدن شعله در شیلنگ ، مانع سرایت آن به مخزن و ایجاد انفجار گردد . در هوای سرد و یخیندان باید در این جعبه صدیخ ریخته شود .

– در موقع حمل و نقل و انبار کردن استوانهها ، باید توجه داشت که شیر استوانه و فشار سنج آن آسیب نبیند . هرگز برای بلند کردن و جایه جا کردن استوانهها نباید از اسبابهایی که به دهانه آن بسته شده به عنوان دستگیره استفاده کرد ، و همیشه باید از استوانههای کلاهکدار استفاده کرد . نقش کلاهک ، حفظ شیر خروجی و تنظیم کننده در موقع حمل و نقل و جایه جا

کردن می‌باشد.

– فاصله کپسولهای گاز تا محل برش نباید از ۱۵ متر کمتر باشد و بهتر است کپسولها در پناه دیوار و یا حفاظ مطمئنی قرار گرفته تا از تابش مستقیم آفتاب به روی آنها جلوگیری به عمل آید.

۳-۵- شرایطی که در عملیات برش باید رعایت شود

– هرگز در محل هایی که مواد محترقه انبار شده و یا در نزدیکی چنین محل هایی نباید برش با شعله انجام گیرد.

– در صورتی که حرکت دادن قطعاتی که باید بریده شوند میسر باشد ، بهتر است آنها را به محلی که از هر لحاظ ایمن است برد و در آنجا کار برش را انجام دهنند.

– باید اطمینان حاصل شود که ذرات فلز مذاب از شکافها و سوراخهای کف به طبقات دیگر ساختمان داخل نشده و ایجاد خطر نمی‌کند . برای ممانعت از این خطر باید سوراخها و شکافها را با ورق فلزی و یا ورق سیمان و پنبه نسوز پوشاند . برزننت و امثال آن حفاظت کافی ایجاد نمی‌کند.

– در محلی که احتمال ایجاد حریق وجود داشته باشد ، مثلاً "وقتی که اجبارا" در مجاورت کفهای چوبی کاربرش به عمل می‌آید ، باید ضمن کار یک نفر با یک آتش‌خاموشکن آماده باشد که در صورت بروز حریق ، بلا فاصله دست به کار شود . اصولاً "بهتر است همراه دستگاه برش همیشه یک دستگاه آتش‌خاموشکن وجود داشته باشد .

– در مورد برش بشکدها و مخازن مواد نفتی و قابل احتراق باید شرایطی که در مورد جوشکاری آنها گفته شد رعایت شود .

– هرگز ، حتی در صورت بسته بودن شیرهای اصلی کپسولها ، نباید مشعل را بدون بستن کامل شیر اکسیژن و استیلن به حال خود رها کرد .

– هرگز نباید مشعل در کنار کپسولهای اکسیژن و استیلن آویخته شود تا خطر مجاورت شعله با اکسیژن و استیلن به وجود نیاید .

– کپسولهای دستگاههای قابل حمل و نقل باید به دقت سوار شود .

– هرگز قطعه مورد برش نباید روی کپسولها تکیه کند .

– هرگز برشکاری نباید در وضعی انجام گیرد که خطر افتادن قطعه بریده شده روی پاها موجود باشد .

– پاهای برشکار باید به کمک وسایل مناسبی در مقابل ذرات فلز مذاب حفاظت شود .

- باید مواطن بود که ذرات فلز مذاب در موقع برش بر سر کسانی که پاییندست مشغول کار هستند

نریزد . همچنین باید کپسولهای اکسیژن و استیلن را از ریختن این ذرات محفوظ داشت ،

زیرا ممکن است خطر جدی ببار آید .

- وقتی که برشکاری در یک محفظه بسته انجام می‌گیرد ، باید شرایط ذکر شده در مورد جوشکاری

در چنین محلهایی رعایت گشته ، و به علاوه مخازن اکسیژن و استیلن دربیرون از این محفظه

قرار داده شده و فقط شیلنگ به داخل بردہ شود .

- شروع برش ظروف بسته باید با احتیاط صورت گیرد ، زیرا فشار هوا در داخل آنها ممکن است

بالا رفته و در موقع ایجاد اولین سوراخ ، ذرات فلز را به طرف برشکار بپاشد .

- هرگر قطعه‌ای را مستقیماً در روی سطوح بتی نباید برد ، زیرا علاوه بر اینکه بتن خراب

می‌شود ، ممکن است در اثر گرم شدن پوسته پرسه شده و به اطراف بپاشد و به برشکار

آسیب رساند .

- باید محلی که برش در آنجا انجام می‌گیرد خوب تهویه شود .

- موقعی که شعله پس می‌زند و خاموش می‌شود ، دایر شدن مجدد جریان گاز با یک صدای ترقه

مانند توأم است و اگر کار هنوز گرم باشد ممکن است مشعل مجدداً "روشن شود ، و گرننے

باید سریعاً" نسبت به روش کردن آن اقدام کرد . اگر پس زدن گاز مکرر شد ، باید سرپک

و فشار گاز و طرز کار کردن برشکار را کنترل و رفع اشکال کرد .

فهرست نشریات دفتر تحقیقات و معیارهای فنی

<u>عنوان</u>	<u>تاریخ انتشار</u>
۱ زلزله خیزی ایران	۱۳۵۰ فروردینماه
۲ زلزله هشتم مردادماه ۴۹ (قرقناوه و گندکاووس)	۱۳۵۰ آبانماه
۳ بررسیهای فنی	۱۳۵۰ آذرماه
۴ طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتنی در فرودگاهها	۱۳۵۰ دیماه
۵ آزمایش‌های لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه‌نسوز در کارگاه‌های لوله‌کشی	۱۳۵۰ دیماه
۶ ضمائم فنی دستور العمل طرح و محاسبه و اجرای رویه‌های بتنی در فرودگاهها	۱۳۵۰ اسفندماه
۷ دفترچه تیپ شرح قیمت‌های واحد عملیات راه‌های فرعی	۱۳۵۰ از اعتبار ساقط است
۸ دفترچه تیپ شرح قیمت‌های واحد عملیات راه‌های اصلی	۱۳۵۰ از اعتبار ساقط است
۹ مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدائی	۱۳۵۱ تیرماه
۱۰ بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردینماه ۱۳۵۱ قیر و کارزین	۱۳۵۱ مردادماه
۱۱ برنامه‌ریزی فیزیکی سیمارستانهای عمومی کوچک	۱۳۵۱ شهرپورماه
۱۲ روسازی شنی و حفاظت رویه‌آن	۱۳۵۱ شهرپورماه
۱۳ زلزله ۱۷ آبانماه ۱۳۵۰ بند عباس	۱۳۵۲ اردیبهشتماه
۱۴ تجزیه و تحلیل هزینه‌کارهای ساختمانی و راه‌سازی (بخش کارهای آجری)	۱۳۵۲ خردادماه
۱۵ تجزیه و تحلیل هزینه‌کارهای ساختمانی و راه‌سازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راه‌سازی)	۱۳۵۲ از اعتبار ساقط است
۱۶ شرح قیمت‌های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی	۱۳۵۲ از اعتبار ساقط است
۱۷ برنامه‌ریزی فیزیکی سیمارستانهای عمومی از ۱۵۰ تا ۲۲۰ تختخواب	۱۳۵۲ آبانماه
۱۸ مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات بی، وی، سی برای مصارف آبرسانی	۱۳۵۲ آذرماه
۱۹ روش و نصب کارگذاری لوله‌های بی، وی، سی برای مصارف آبرسانی	۱۳۵۲ آذرماه
۲۰ جوشکاری در ساختمانهای فولادی	۱۳۵۲ آذرماه
۲۱ تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری	۱۳۶۲ چاپ دوم آذرماه
۲۲ جوش پذیری فولادهای ساختمانی	۱۳۵۲ بهمنماه
۲۳ بازارسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی	۱۳۵۲ بهمنماه
۲۴ ایندی در جوشکاری	۱۳۵۲ بهمنماه
۲۵ زلزله ۲۳ دسامبر ۱۹۷۲ ماناکوآ	۱۳۶۲ چاپ دوم آذرماه
۲۶ جوشکاری در درجات حرارت پایین	۱۳۵۲ اسفندماه
۲۷ مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان	۱۳۵۲ اردیبهشتماه
۲۸ تجزیه و تحلیل هزینه‌کارهای ساختمانی و راه‌سازی بخش ملاتها	۱۳۵۲ خردادماه
۲۹ بررسی نحوه توزیم منطقی تخته‌ای سیمارستانها در گشوار	۱۳۵۲ اسفندماه
۳۰ مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها	۱۳۵۲ تیرماه
۳۱ تجزیه و تحلیل هزینه‌کارهای ساختمانی و راه‌سازی بخش آندودها، قرنیزها و بندکشی	۱۳۵۲ تیرماه
۳۲ شرح قیمت‌های واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان	۱۳۵۲ مردادماه
۳۳ مشخصات فنی عمومی راه‌های اصلی	

عنوانتاریخ انتشار

۱۳۵۳	آبان ماه	مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان مشخصات فنی عمومی کارهای بتونی مشخصات فنی عمومی کارهای زیربنایی مجموعه استاندار د نقشه کشی مشخصات فنی عمومی آندود کاری شرح قیمت‌های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع مشخصات فنی عمومی در و بنجره مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان مشخصات فنی عمومی کاشیکاری و کف پوش در ساختمان تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی بخش عایق کاری، فرش کف، کاشیکاری سرامیک کاری	۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳
۱۳۵۴	اردیبهشت ماه	استاندار د پیشنهاد لوله های سخت بی، وی، سی در لوله کشی آب آشامیدنی	۴۴
۱۳۵۴	اردیبهشت ماه	استاندار د پیشنهاد لوله های سخت بی، وی، سی در مصارف صنعتی	۴۵
۱۳۵۴	خرداد ماه	زلزله ۱۶ اسفند ۱۳۵۳ سرخون "بند رعباس"	۴۶
۱۳۵۴	شهریار ماه	استاندار د پیشنهاد اتصالهای لوله های تحت فشار بی، وی، سی	۴۷
۱۳۵۴	تیر ماه	مشخصات فنی عمومی راههای فرعی در جهیک و دو	۴۸
۱۳۵۴	تیر ماه	بحشی پیرامون فضاد رسانه های اداری	۴۹
۱۳۵۴	تیر ماه	گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران	۵۰
۱۳۵۴	ازاعتبار ساقط است	مشخصات فنی عمومی کارهای نصب و رقابی پوششی سقف	۵۱
۱۳۵۴	ازاعتبار ساقط است	شرح قیمت‌های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برق	۵۲
۱۳۵۴	شهریور ماه	زلزله های سال ۱۹۷۱ کشور ایران	۵۳
۱۳۵۴	مهر ماه	راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت بی، وی، سی در لوله کشی آب سرد	۵۴
۱۳۵۴	آذر ماه	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی	۵۵
۱۳۵۴	آبان ماه	راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت بی، وی، سی	۵۶
۱۳۵۴	آذر ماه	شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتون آرمه	۵۷
۱۳۵۴	آذر ماه	گزارش شماره ۲ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران	۵۸
۱۳۵۵	ازاعتبار ساقط است	شرح قیمت‌های واحد تیپ برای خطوط انتقال آب	۵۹
۱۳۵۵	ازاعتبار ساقط است	شرح قیمت‌های واحد تیپ برای شبکه توزیع آب	۶۰
۱۳۵۵	اردیبهشت ماه	طرح و محاسبه مقابله های شیدار و قوسی فلزی	۶۱
۱۳۵۵	خرداد ماه	نگرشی بر کارکردها و نارسائی های کوئی نهم آبان	۶۲
۱۳۵۵	مرداد ماه	زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایران	۶۳
۱۳۵۵	ازاعتبار ساقط است	مشخصات فنی عمومی در زهای ابسط	۶۴
۱۳۵۵	ازاعتبار ساقط است	نقاشی ساختمانها "آئین کاربرد"	۶۵
۱۳۵۵	آذر ماه	تحلیلی بر روند گرگونی های سکونت در شهرها	۶۶
۱۳۵۵	بهمن ماه	راهنمایی برای اجزای ساختمان بنای های اداری	۶۷
۱۳۵۶	اردیبهشت ماه	ضوابط تجزیه و تحلیل قیمت‌های واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب	۶۸
۱۳۵۶	خرداد ماه	زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایران	۶۹